

TW-LTE REITITIN: EMERGENCY UPGRADE –PÄIVITYS

Mikäli laitteen ohjelmisto on sekaisin tai laitteen hallintaohjelma ei vastaa, voi emergency upgrade –päivityksellä kokeilla saattaa laite vielä toimintakuntoon


Päivitys suositellaan tehtäväksi Chrome-selaimella

Ennen päivityksen suorittamista tulee ladata www.telewell.fi -sivustolta TW-LTE reitittimen alueelta ohjelmiston päivitys –välilehdeltä laitteen ohjelmistokoodi

https://www.telewell.fi/fi/tuote/3g4glte-tuotteet/tw_lte_reititin_uusi/tw-lte4g3g-reititin-5-x-1gb-kytkinpalomuri

Kun ohjelmisto on ladattu ja zip-muotoinen tiedosto purettu omalle tietokoneelle, suoritetaan päivitys

1. Ethernet-kaapelin tulee olla kytkettynä laitteen ja tietokoneen väliin
2. Sammutetaan laitteesta virrat
3. Painetaan reset-painike pohjaan ja laitetaan virrat takaisin päälle samalla reset-painiketta painaen
4. Painetaan reset-painiketta noin 10 sekunnin ajan (usb-valo vilkkuu, lan-portin valo palaa/vilkkuu)
5. Avataan nettiselain ja kirjoitetaan osoiteriville osoitteeksi 192.168.0.254
6. Avautuu emergency upgrade –ikkuna

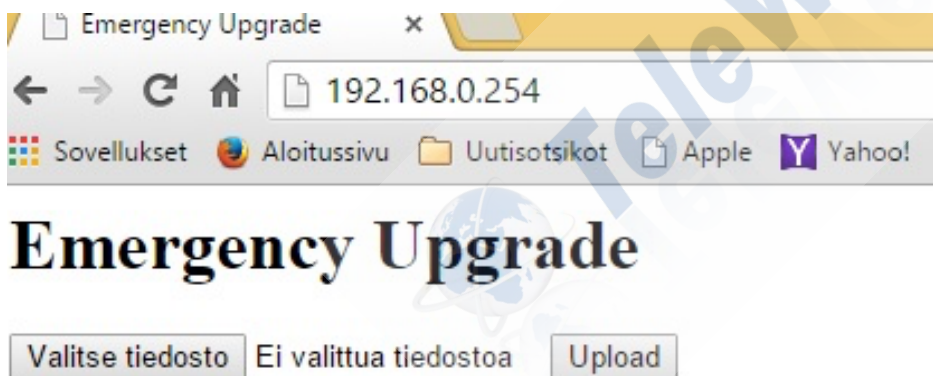

7. klikataan valitse tiedosto –painiketta ja haetaan päivitystiedosto tietokoneelta
8. Tämän jälkeen klikataan upload-painiketta
9. Päivitys käynnistyy
10. Odotetaan muutama minuutti
11. Tämän jälkeen otetaan laitteesta hetkeksi virrat pois ja laitetaan takaisin päälle
12. Kun laite on uudelleen käynnistynyt, niin laitteen hallinta vastaa normaalisti osoitteesta 192.168.0.254
13. **HUOM! Laitteen ohjelmisto säilyy tasolla, jolla se oli ennen päivitystäkin. Laite ei päivity ohjelmistoversioon, jota käytetään päivityksessä (ellei se ole laitteessa jo valmiina). Tarvittaessa laitteen voi vielä päivittää uusimpaan versioon normaalilla päivityksellä kohdassa hallinta / ohjelmistonpäivitys**